


## 排気ガス後処理装置の定期メンテナンスのお願い①

排気ガス後処理装置には、すすを溜めるフィルタの排気の圧力を検出する「差圧センサ」が使用されています。この装置とセンサは配管（ホースとパイプ）により接続されており、このホースとパイプにすすが詰まると排気の圧力を適正に検出できないためエラーが発生し、エンジンの出力が低下します。このホースとパイプは**1年または1,000時間ごとに点検・清掃**が必要です。また、このホースは**3年ごとに交換**が必要です。

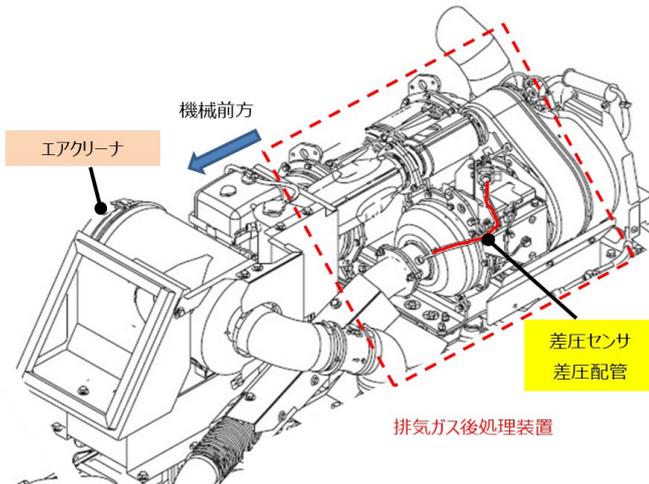

すす詰まりなし




すす詰まりあり



### ▼ホースとパイプの点検・清掃について

エンジン停止直後は、排気ガス後処理装置が高温になっているため、やけどのおそれがあります。機械が十分に冷えてから、点検、清掃を行ってください。

- ① SCRカバーを開けてください（青○部、M10のボルト×4本）。※右下写真：カバー取り外し後
- ② 赤○部の差圧センサ配管接続部（入口側、出口側）をM14のスパナでゆるめて配管をはずしてください。
- ③ 配管にすすが詰まっていないか点検してください。詰まりがある場合は配管を取りはずし、細い棒を使用してすすを取り除いてください。ホースとパイプはクリップ（緑○部）を挟むことではずすことができます。
- ④ ホースを触診し、ひび割れや異物感があつた場合は清掃もしくは新品に交換してください。

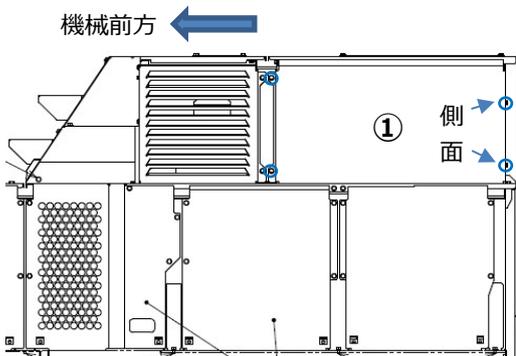

右デッキ内側から見た図

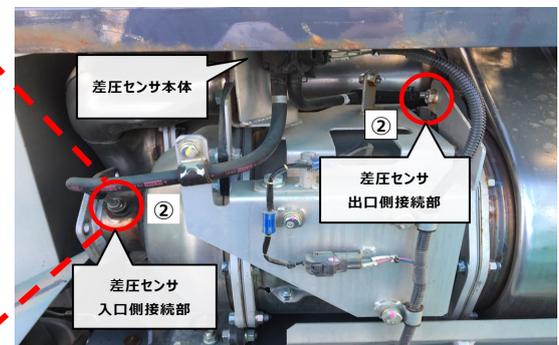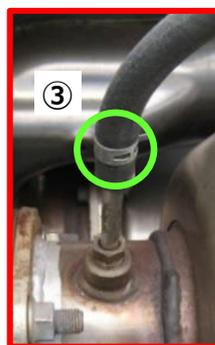

**排気ガス後処理装置を搭載した日野エンジン搭載機が対象になります。**

ご不明な点がございましたら最寄りの弊社指定サービス工場までご用命ください。