

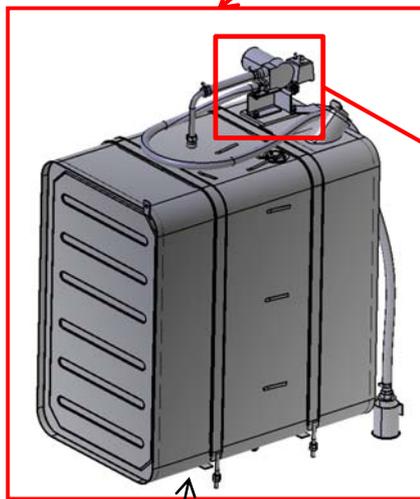


改善箇所説明図

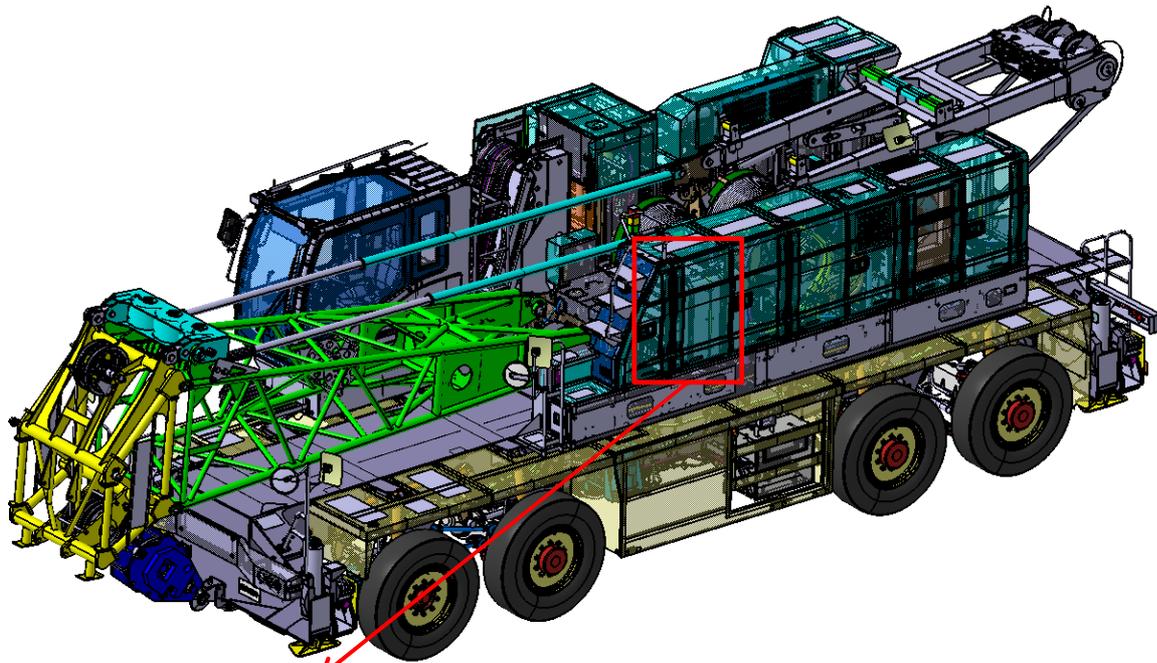

燃料タンク

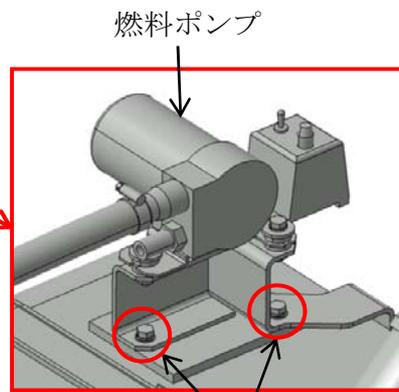

燃料ポンプ取付ボルト(3箇所)

は交換対象部品

不具合の内容

ホイール・クレーンの燃料タンクにおいて、オプション品として設定している燃料ポンプの取付ボルトの寸法が不適切なため、ボルトの先端が燃料タンク上面に接触している。そのため、ボルトの取付時及び車両の使用中に当該ボルトにより燃料タンクが損傷し、当該箇所から燃料がにじみ出るおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプ取付ボルトを対策品に交換し、燃料タンクを新品に交換する。

識別方法

燃料タンク上面の燃料ポンプ取付部付近に白色ペンキでマーキングを行う。