


# 改善箇所説明図

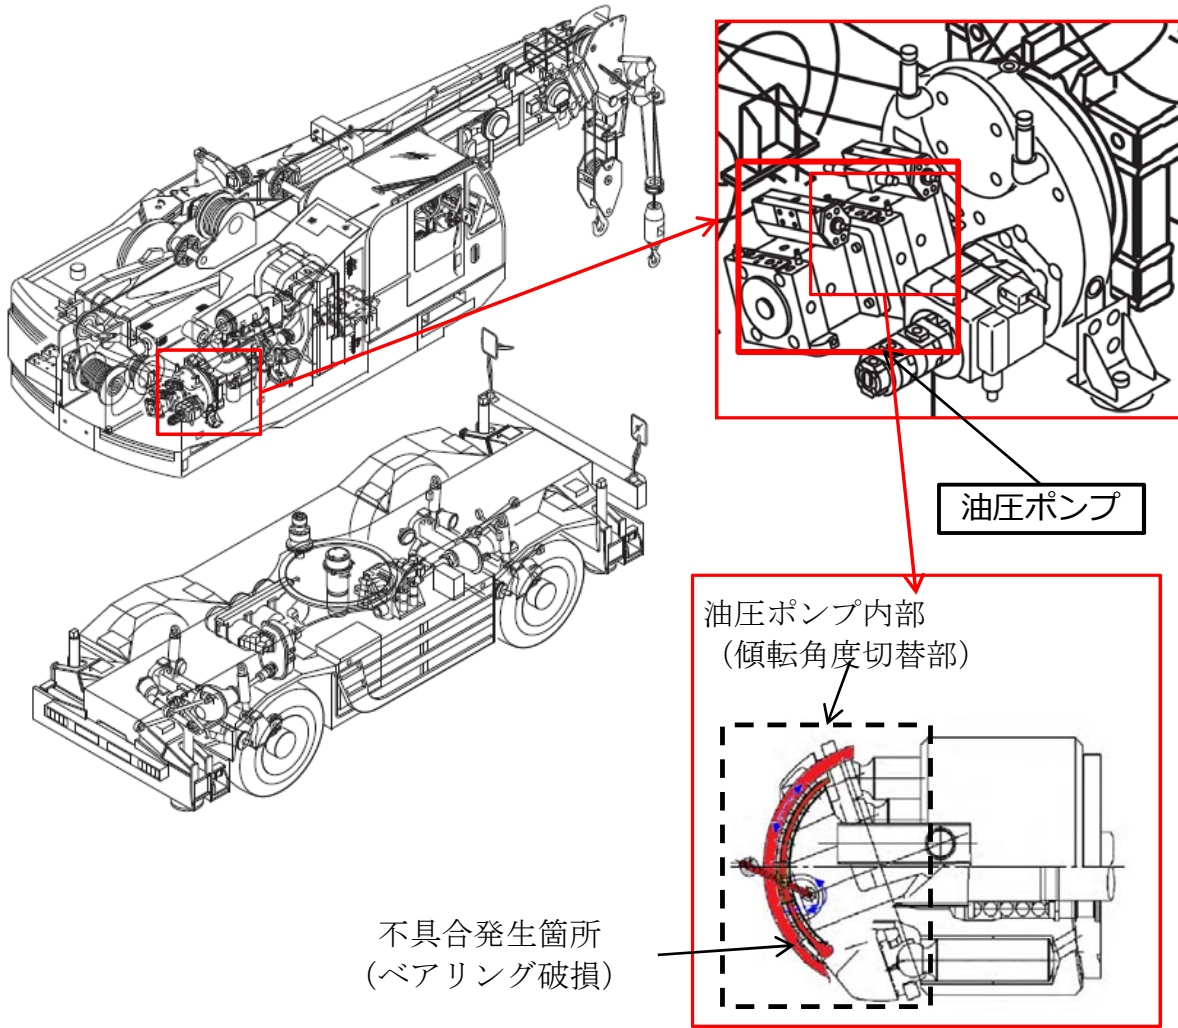

は交換対象部品

## 不具合の内容

ホイール・クレーンの走行及びウインチ巻上に使用する油圧ポンプにおいて、作動油経路切替部のベアリングの耐久性が不足しているため、クレーン作業モードでのアイドル時に生じる負荷により、当該ベアリングが破損することがある。そのため、作動油の経路が変更できなくなり、前進及び後進の切り替えができなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、油圧ポンプを対策品に交換する。

## 識別方法

油圧ポンプ本体に白色ペンキでマーキングを行う。

