



改善箇所説明図

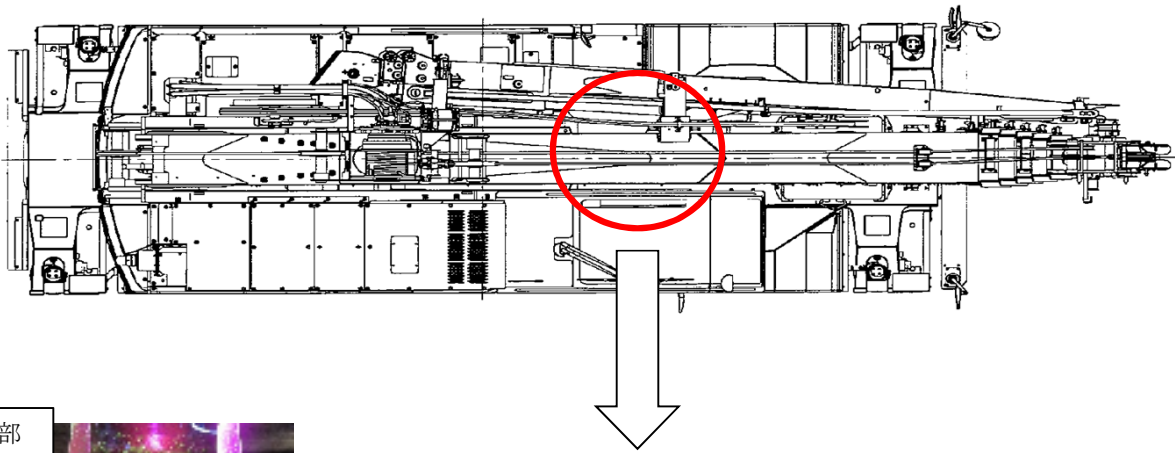

【亀裂部拡大写真】

油圧配管
不適合発生部位

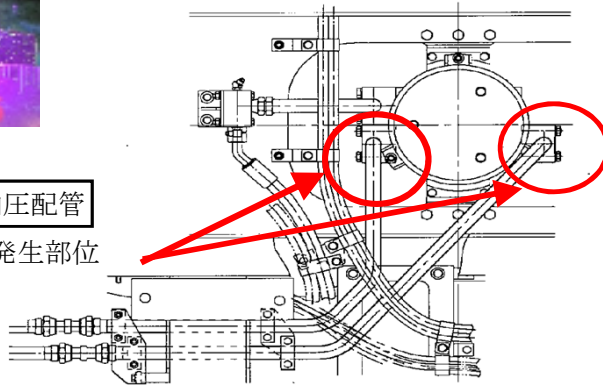


不具合の内容

動力伝達装置の油圧配管（走行用）において、油圧配管の形状及び配策が不適切なため、油圧脈動による応力を繰り返し受けることで当該配管に亀裂を生じ、当該亀裂部から作動油が漏れる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、亀裂が進行することで油圧配管が折損し、作動油による動力の伝達が出来なくなることで走行不能となるおそれがある。


改善の内容

全車両、油圧配管を対策品に交換し、配管固定用クランプを追加する。

対策前

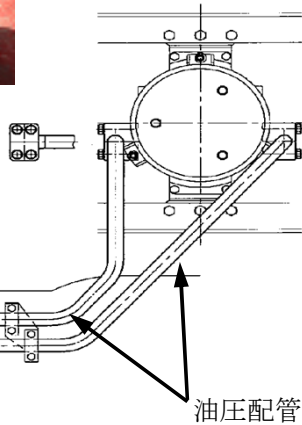

対策後

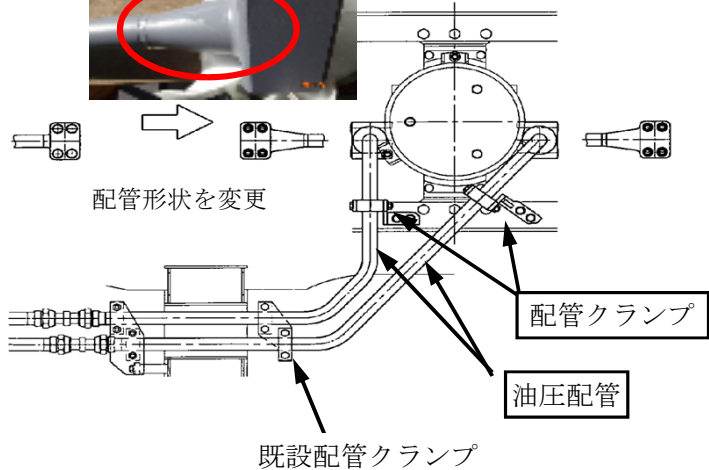

注： は交換部品又は追加部品を示す。