


改善箇所説明図

不具合発生箇所

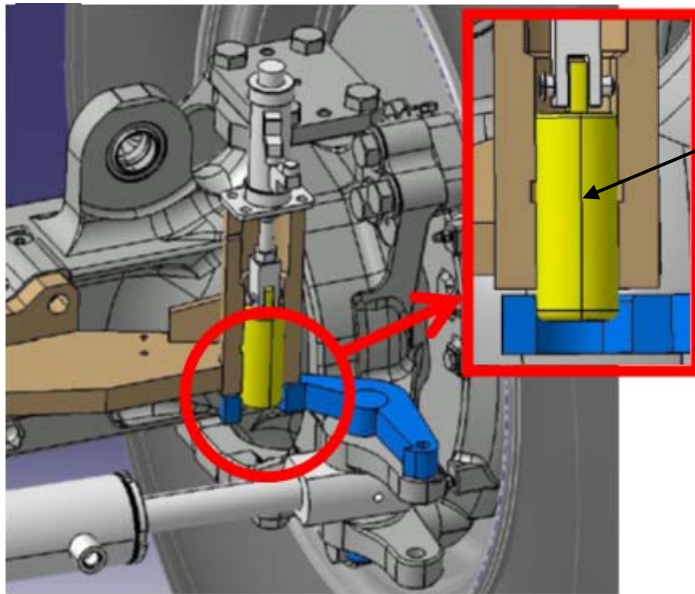

リアステアリングロック用ピン


特殊ステアリングモードでピンが抜けない場合、車両コントローラ (VCU) にエラー発生。

工事現場構内移動時にフロント 2 輪ステアリングから特殊ステアリングモード(4 輪・カニ・リア)へ切替操作をした場合、車両コントローラ(VCU)のプログラムが不適切なため、リアステアリングロック用のピンが開放されずにエラーが発生する場合があります。

なお、フロント 2 輪ステアリング操作は可能であり、一般道の走行には支障は無い。

改善内容

全車両、車両コントローラ(VCU)のプログラムを対策プログラムに変更する。

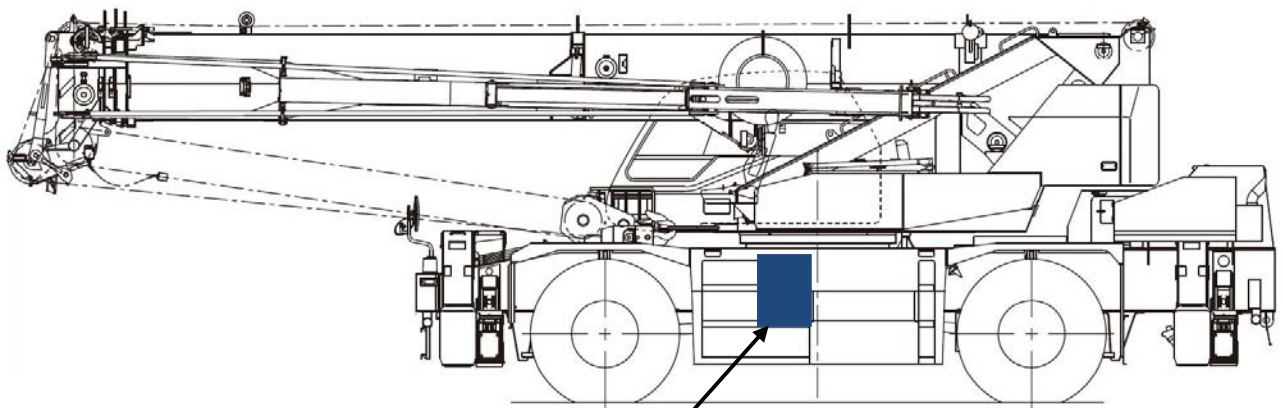

車両コントローラ(VCU)

注 : 交換部品なし。

識別 : プログラム№で確認が可能のため、特別に識別は行わない。