



## 改善箇所説明図

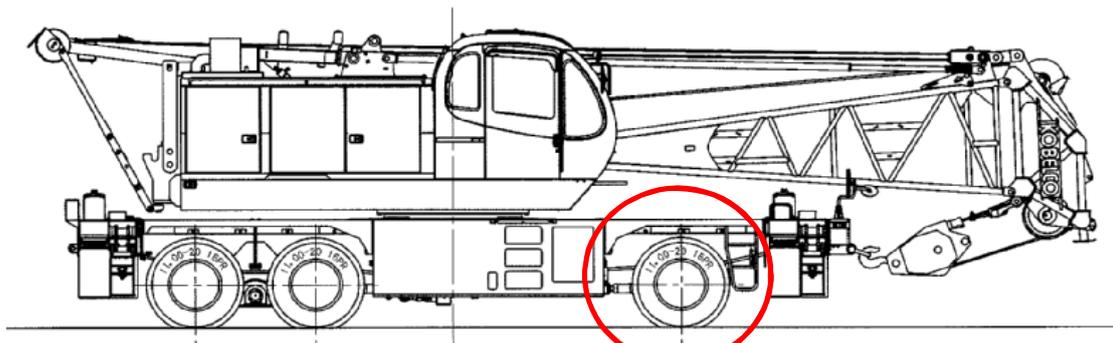

不具合発生箇所

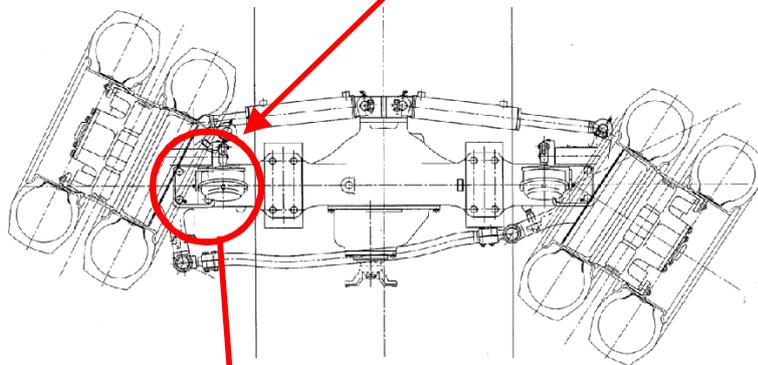

クロスジョイント部破損



取扱説明書の2輪駆動/4輪駆動切換スイッチの説明において、4輪駆動を使用する路面の説明や注意喚起がされていない。そのため、アスファルトやコンクリートなどすべりにくい路面で4輪駆動を使用すると、センターデフ機構を持たないため、最大操舵時に前軸のクロスジョイント部に負担がかかり破損するおそれがある。なお、破損しても4輪駆動にならないこと以外は問題なく、2輪駆動における一般道の走行に影響はない。

### 改善の内容

全車両、取扱説明書を4輪駆動使用に関する説明と注意喚起を追加したものに差し替え、運転席に注意ラベルを追加する。