
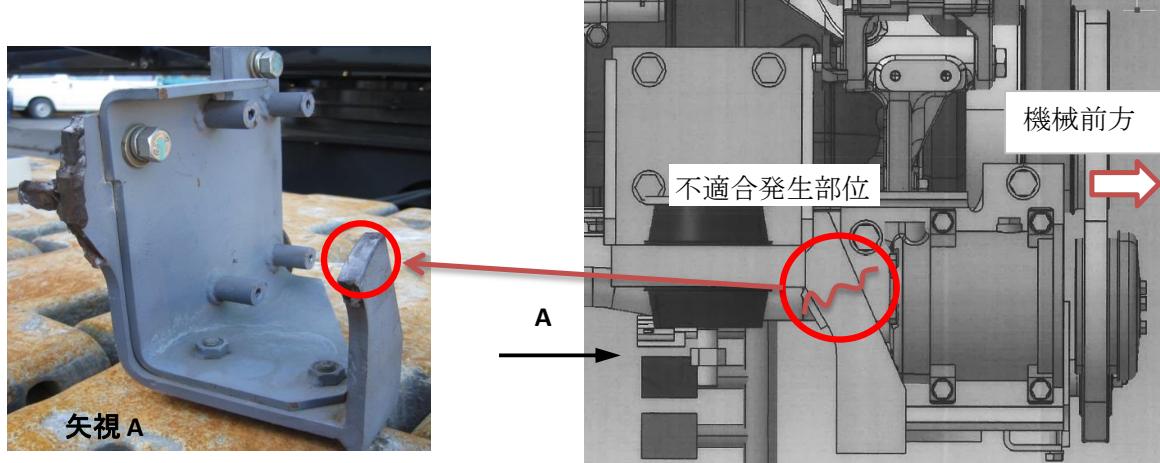


改善箇所説明図

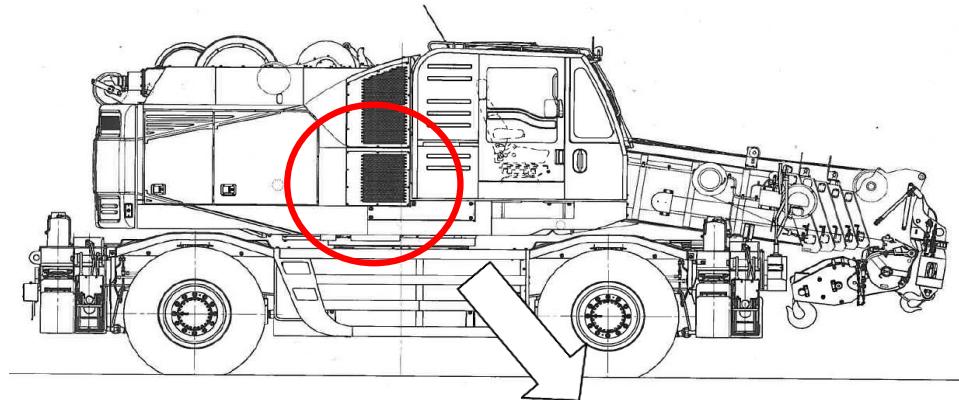


不具合の内容

ホイール・クレーンのエアコンディショナにおいて、コンプレッサ取付ブラケットの形状が不適切なため、コンプレッサの振動によりブラケットの一部分に応力が集中し、亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して取付ブラケットが破断し、コンプレッサが脱落するおそれがある。


改善の内容

全車両、取付ブラケットを対策品に交換する。

対策前

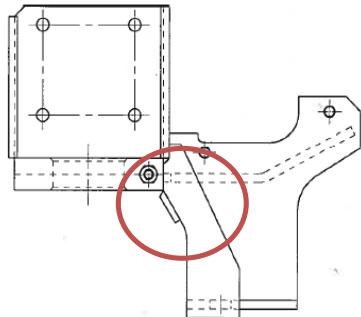

対策後

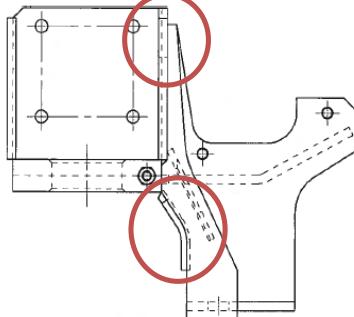

ブラケットに補強リブを延長、追加した。