


# 改善箇所説明図

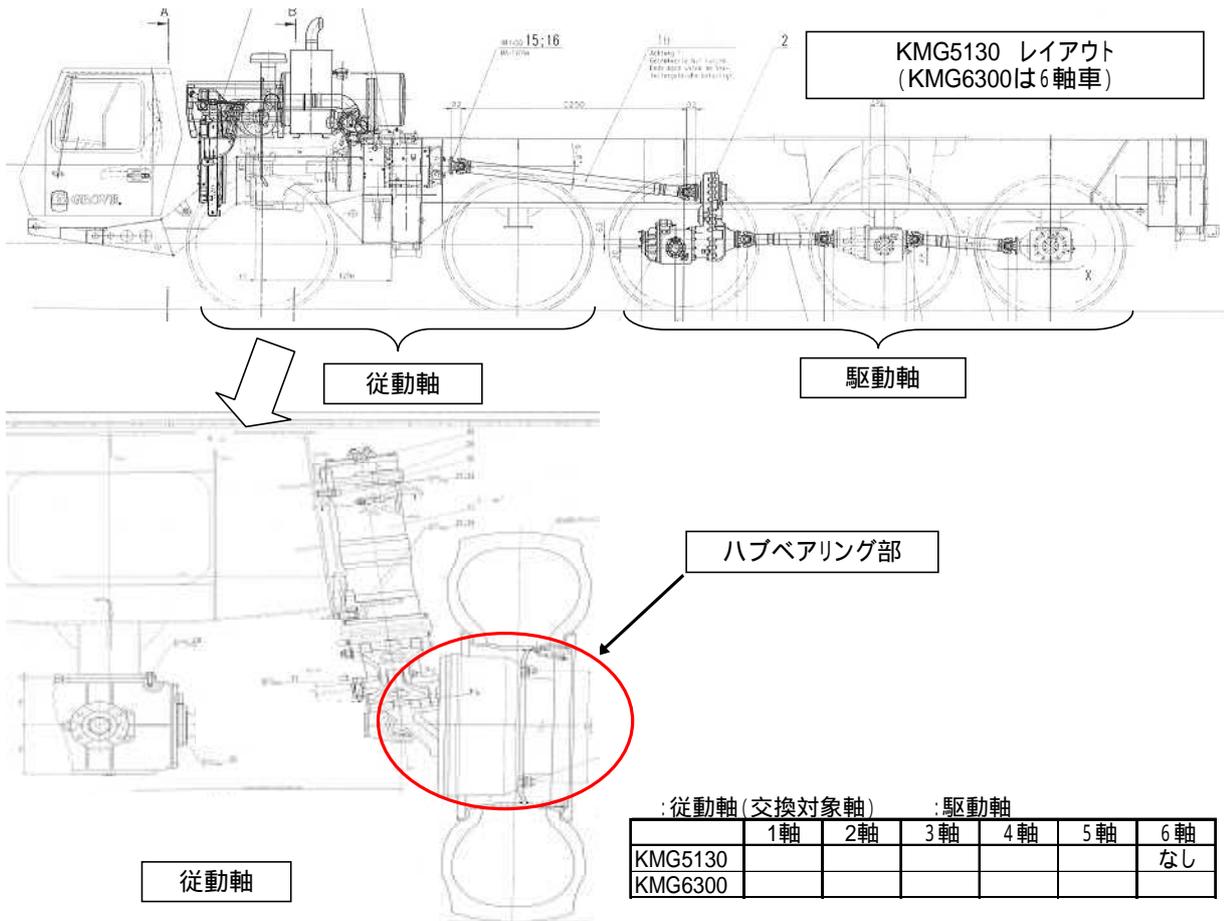

## 不具合の内容

従動軸のホイールハブのベアリングに使われている部品に熱処理不良があり、設計要求強度を満足することが出来ず、ベアリングのがた付きや破損が発生し、そのまま放置すれば走行不能な状態となるおそれがある。

なお、不具合の兆候として、走行中に異常振動、異音、タイヤのロックが発生するため、運転者が不具合に気付き、路肩への退避は可能である。

また、ベアリングが破損した場合でも、ハブのカバーを破って破損部品の飛散は発生していない。

## 改善の内容

設計仕様を満足しないベアリングを搭載した可能性のある車両の従動軸のハブアウターベアリングを設計仕様を満足するベアリングに交換する。

注:   は、交換部品を示す。

