


改善箇所説明図

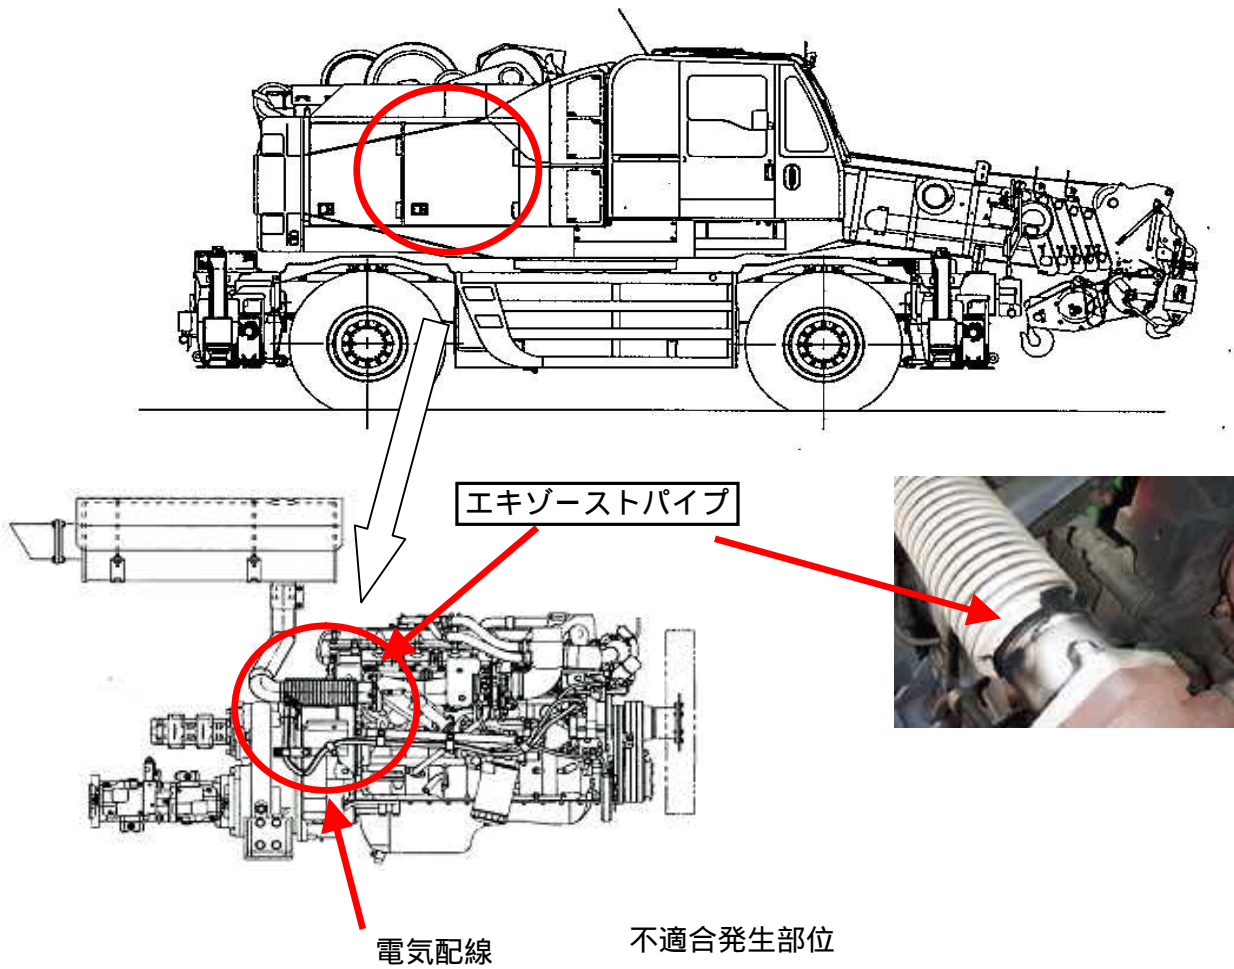



不具合の内容

エキゾーストパイプのフレキシブルチューブ部の構造が不適切なため、原動機の振動により、当該部に亀裂を生じる場合があり、最悪の場合、亀裂部からの排気漏れにより、近傍の電気配線を焼損するおそれがある。



改善の内容

全車両、エキゾーストパイプの対策品への交換と電気配線の耐熱対策を行う。

対策前

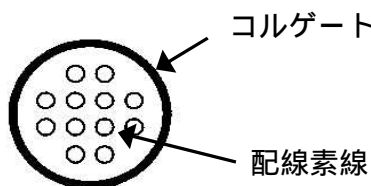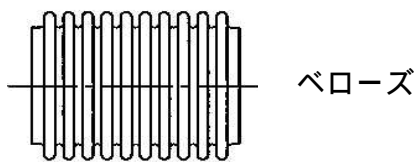

対策後

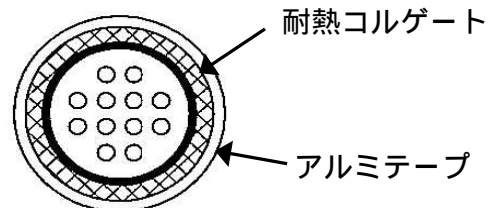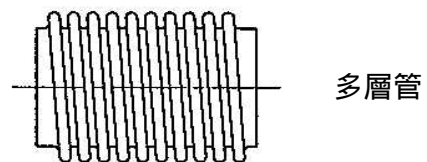

識別：エキゾーストパイプおよび電気配線の外観にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。

注：□ は交換部品を示す。